




220157

MOTORINO D'AVVIAMENTO

INFORMAZIONI DI GARANZIA

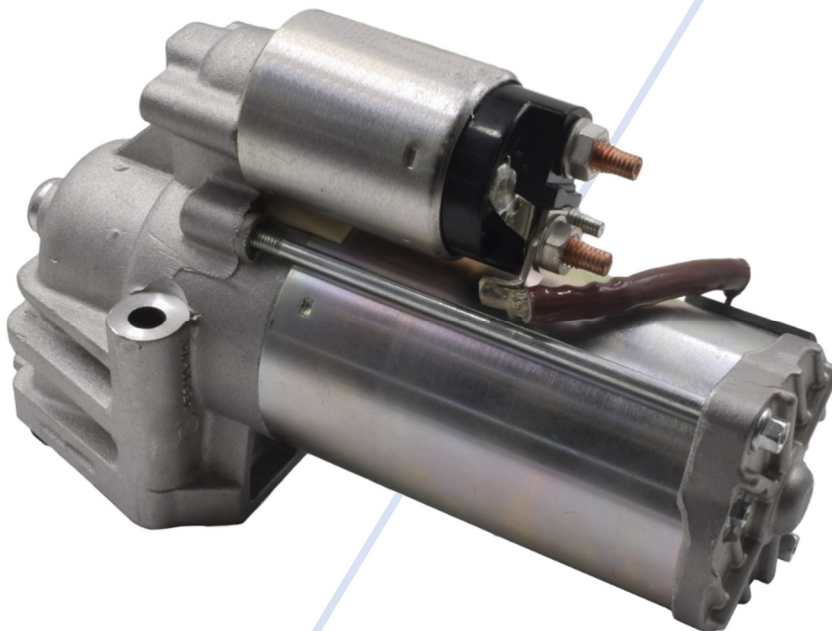

INFORMAZIONI GENERALI

APPLICABILITÀ

Tale garanzia è applicabile a Ford:

- 1S7U11000BA-BB-BC
- 2S7U11000DA-DB-DC
- YC1U11000AA-AB-AC-AD-AE-AF

Con motore Diesel 2.0-2.4L, equipaggiato con volano a doppia massa.

INFORMAZIONI GENERALI

La principale causa di rottura di un motorino di avviamento è dovuta all'eccessivo accumulo di polvere metallica mescolata con il lubrificante del motore all'interno del motorino di avviamento e dell'elettromagnete.

La polvere è il risultato del logoramento del volano a doppia massa e non è un difetto dell'unità di avviamento.

La garanzia non potrà essere considerata valida se il motorino d'avviamento sarà contaminato con polveri metalliche.